

IT Rivelatore di movimento

LUXA 103-100 C DE WH
1030016

LUXA 103-101 C DE WH
1030017



1. Principali indicazioni di sicurezza



AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

➤ Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati!

- L'apparecchio rispetta la norma EN 60669-2-1 se montato in modo conforme

2. Uso conforme

- Rivelatore di movimento per il comando automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità; LUXA 103-101 C DE: idoneo per l'illuminazione automatica e il comando HVAC
- Adatto al montaggio a soffitto (solai cavi) in interni
- Idoneo per ambienti, postazioni di lavoro, uffici ecc. di piccole dimensioni.


Smaltimento

- Smaltire l'apparecchio in maniera ecocompatibile (rottami elettrici)

3. Descrizione dell'apparecchio

Sensore

2 potenziometri per impostare il tempo di coda (TIME) e la luminosità (LUX); inoltre regolazione del tempo RCV (TIME 2) per LUXA 103-101 C DE

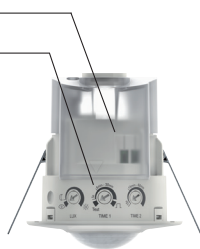

LED rosso


4. Installazione e collegamento

- ⚠ Assicurare il dispositivo con un interruttore automatico installato a monte tipo C (EN 60898-1) di max. 10 A.
- ⚠ Assicurare il dispositivo con un interruttore automatico installato a monte tipo C (EN 60898-1) di max. 6 A (canale 2 RCV).


Installazione del rivelatore di movimento

- ① Altezza di montaggio: 2 – 3 m (consigliato 2,5 m)
- ① Montaggio a soffitto
- ① Il rivelatore di movimento necessita di una visuale libera sulle persone


- Disattivare la tensione

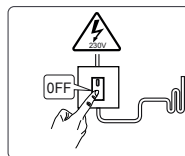


- Realizzare un'apertura nel soffitto con \varnothing 65 mm

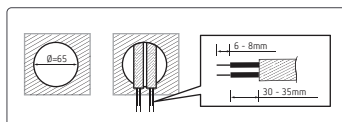


- Allentare le viti del coperchio di protezione e rimuoverlo
- Introdurre il cavo attraverso la guarnizione del coperchio di protezione

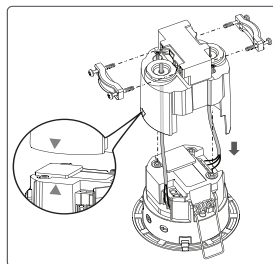


- Collegare l'unità sensore secondo lo schema di collegamento
- Fissare il cavo con la fascetta per cavi

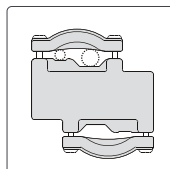

- Applicare il coperchio di protezione e avvitare saldamente
- Fissare il rivelatore di movimento al soffitto con molle in tensione

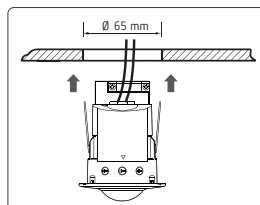

- Collegare il rivelatore di movimento alla rete

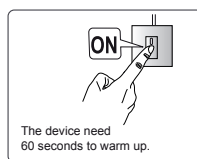

The device need 60 seconds to warm up.

Collegamento del rivelatore di movimento


AVVERTENZA

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!

- Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da elettricisti specializzati!

- Disattivare la tensione
- Proteggere contro eventuali reinserzioni
- Verificare l'attivazione della tensione
- Eseguire la messa a terra e cortocircuitare
- Coprire o incapsulare i componenti adiacenti che si trovano sotto tensione


La fase di riscaldamento dura ca. 60 sec. Il LED è costantemente rosso.

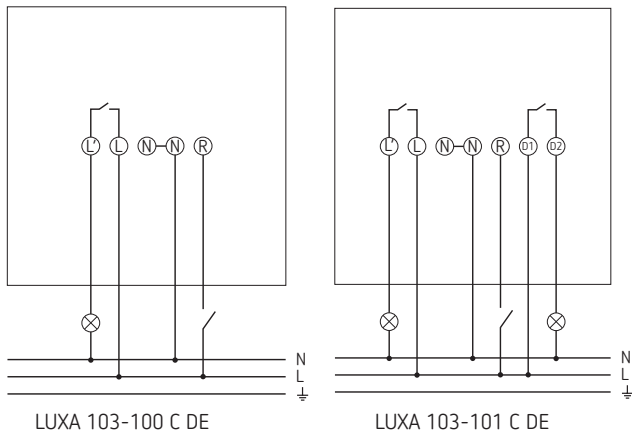

Avvertenze per l'installazione e range di rilevamento

Poiché il sensore reagisce alle oscillazioni di temperatura, evitare le seguenti situazioni:

- Non orientare il rivelatore di movimento verso oggetti con superfici molto riflettenti come specchi, ecc.
- Non installare il rivelatore di movimento vicino a fonti di calore, come bocchette di riscaldamento, impianti di climatizzazione, lampade ecc.
- Non orientare il rivelatore di movimento su oggetti che potrebbero muoversi con il vento, come tende, grosse piante ecc.
- Rispettare la direzione del movimento durante l'esecuzione del test.

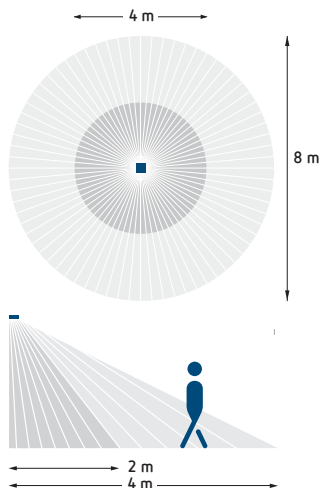


① altezza di montaggio consigliata: 2,5 m

5. Test di passaggio


Il test di passaggio serve per testare il range di rilevamento.

- Impostare il potenziometro tempo di coda (TIME 1) su **Test**. Il rivelatore di movimento reagisce al più piccolo movimento, la misurazione della luce è disattivata.
- Passare attraverso il range di rilevamento. Il LED indica ogni movimento e il contatto di commutazione luce si chiude per 2 sec.

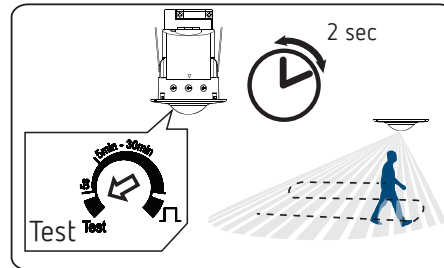

6. Impostazione

Il rivelatore di movimento LUXA 103-100 C DE è dotato di 2 potenziometri per impostare il tempo di coda (TIME 1) e la luminosità (LUX); con LUXA 103-101 C DE inoltre è possibile impostare anche il tempo RCV (TIME 2).

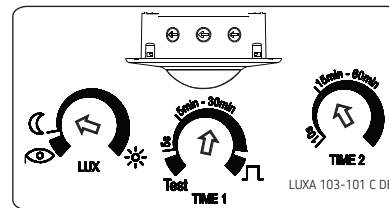

Impostazione della luminosità (LUX)

Con il potenziometro di luminosità (LUX) si possono impostare diversi valori di luminosità.

Se si desidera modificare la luminosità preimpostata

- Impostare il potenziometro sulla luminosità desiderata (10 – 2000 Lux = ☀)



Se si desidera apprendere un determinato valore di luminosità con la funzione Teach-in

- Con la luminosità desiderata impostare il potenziometro su 👁. Il LED lampeggia per 20 secondi, dopodiché viene adottato il valore di luminosità misurato.
- Lasciare il potenziometro in posizione 👁.




Impostazione del tempo di coda (TIME 1)


Se il rivelatore di movimento non rileva più alcun movimento, si spegne dopo un tempo di coda impostato.


Se si desidera modificare il tempo preimpostato

- Impostare il potenziometro sul tempo desiderato (5 sec. – 30 min).

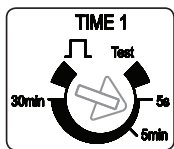


Se si desidera utilizzare la funzione ad impulso (ad es. per un temporizzatore luce scale)

- Impostare il potenziometro su . Il rivelatore di movimento per il funzionamento "temporizzatore luce scala" è attivato per 1 sec. e disattivato per 9 sec.

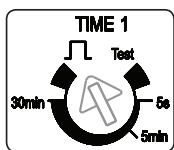


Impostare tempo RCV (TIME 2) (solo LUXA 103-101 DE)

- Impostare il potenziometro sul tempo desiderato (10 sec. – 60 min).

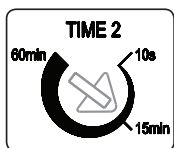

Azionamento manuale

Mediante un tasto è possibile accendere/spegnere l'illuminazione manualmente.

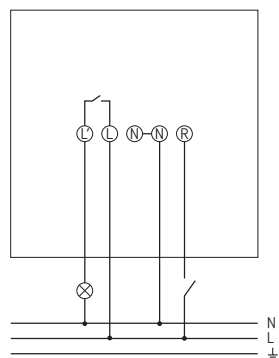

Se la luce è spenta


- Premere brevemente il tasto 1 x (< 1 s)
→ Luce OFF

Se la luce è spenta

- Premere brevemente il tasto 1 x (< 1 s)
→ La luce si accende per il tempo impostato con il potenziometro; dopodiché il segnalatore passa alla modalità automatica

Limitazione del range di rilevamento

- Utilizzare la clip di copertura fornita per adattare il rivelatore di movimento al range di rilevamento desiderato.
- Con una pinza, o simili, rimuovere la parte della clip di copertura desiderata.
- Poi applicare sulla lente.

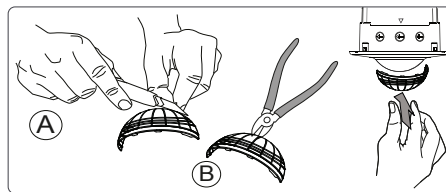

7. Dati tecnici

Tensione d'esercizio	230 V CA ± 10 %
Frequenza	50 Hz / 60 Hz
Apparecchio di protezione preinserito	10 A
Potenza in standby	0,5 W
Potenza di commutazione min.	10 mA
Tipo di protezione	IP 44 secondo EN 60529
Classe di protezione	II
Temperatura d'esercizio	0 °C ... +45 °C
Campo di regolazione luminosità	10 – 2000 lx/∞
Campo della durata di funzionamento	LUXA 103-100 C DE: 5 sec – 30 min per illuminazione LUXA 103-101 C DE: 5 sec – 30 min per illuminazione 10 sec – 60 min per RCV
Angolo di rilevamento	360°
Range di rilevamento	trasversale / frontale: 8 m / 4 m
Altezza di montaggio	2 – 3 m (consigliato 2,5 m)
Uscita di commutazione luce	Contatto µ 230 V AC, circuito con passaggio per lo zero
Uscita di commutazione RCV (D1 / D2)	LUXA 103-101 C DE: 5 A (a 250 V AC, cos φ = 1) contatto µ
Carico lampada a incandescenza	max. 2000 W
Carico lampada alogena	max. 2000 W
Lampade alogene a basso voltaggio (trasformatore)	max. 1000 VA
Lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte): compensate in parallelo	max. 900 VA. 100 µF
Lampade fluorescenti (EVG – alimentatori regolabili elettronici)	600 W
Lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico (EVG)	400 W
Lampade LED (< 2 W)	35 W
Lampade LED (> 2 W)	400 W

8. Contatto

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
GERMANIA
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Assistenza
Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Indirizzi, numeri di telefono ecc.
www.theben.de